

Boletín Técnico

REFERENCIA: COLLARÍN HIDRÁULICO
APLICACIÓN: GM TORNADO 1.8L 2007 EN ADELANTE
PARTES IMPLICADAS: EC-GM20D/EJ-GM21I

¡CUIDADO!

Al instalar este dispositivo se debe tener especial cuidado con el seguro plástico "A" el cual, bajo ninguna circunstancia debe ser removido durante la instalación del embrague.



Fig. #1



Fig. #2



Fig. #3

El seguro "A" mantiene en posición cerrada el CSC (ver fig. #1), asegurando un sellado hermético en su interior. Si este es removido antes de estar debidamente colocado en la transmisión y atornillado con el torque indicado (7.35 Lb/ft) (ver fig. #2), invariablemente el sello del pistón central enclavado en la parte posterior se sobre presuriza y fuga fluido hidráulico (ver fig. #3).

En el caso de cualquier dispositivo que muestre el presente cuadro de falla, derivado de un montaje erróneo no será susceptible a considerarse como defecto de producto.



¡siga siempre el procedimiento indicado por el fabricante!

CARTEK Agradece su preferencia...

CARTEK
SERVICIO TECNICO



01800CARTEKS
018002278357

10 AÑOS
2002-2012

www.carttek.com.mx